

Semi-
narium
Histo-
ricum

11283



BIBLIOTHECA
URVM JAGIELL
CRACOVENSIS

588975


Mag. St. Dr.

I



588975 I
Mag. St. Dr.



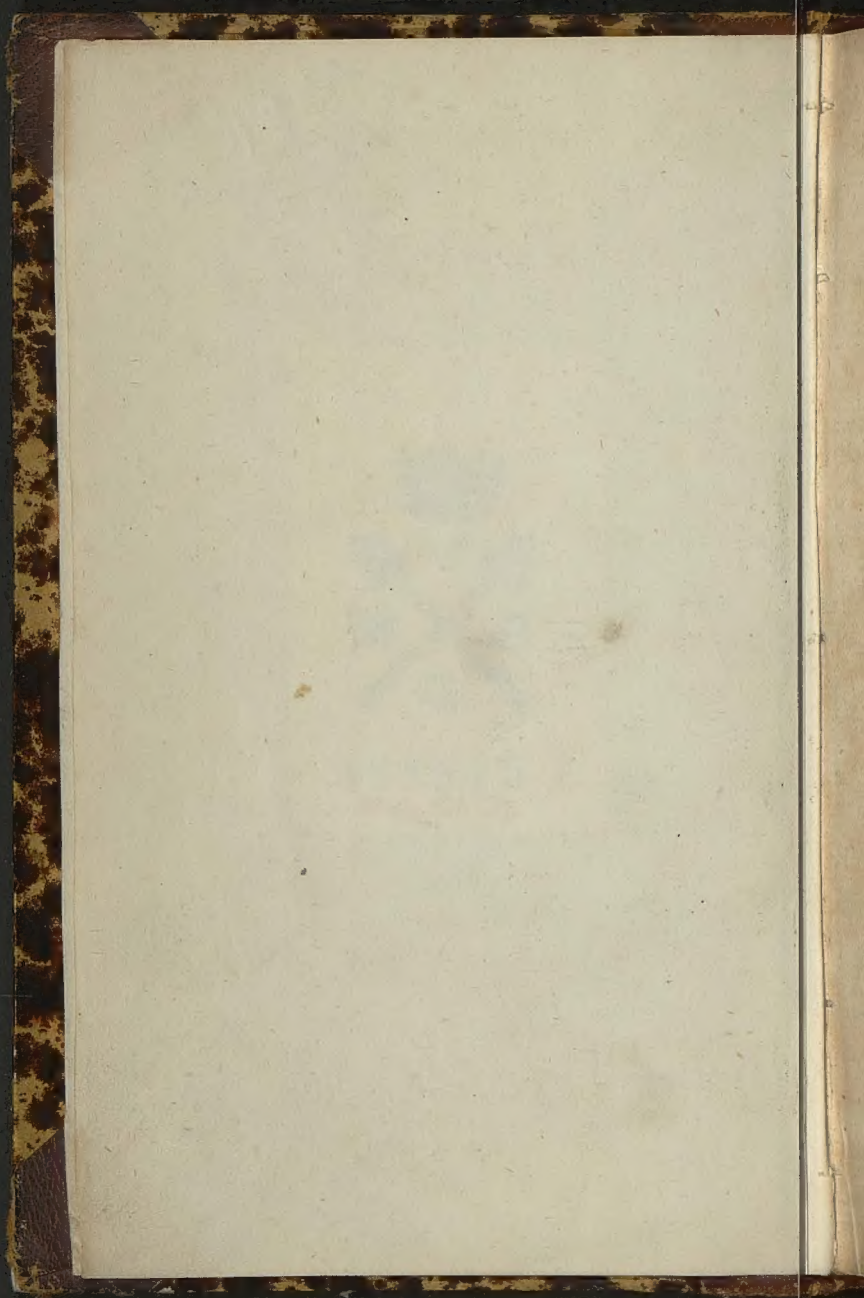

USTAWY POWSZECHNE

DLA

DOBR MOICH
RZĄDZCOW.

Podług Exemplarza drukowanego przeszłego roku
w Siemiatyczach za rozkazem J. O. Xiężny
JABŁONOWSKIEY, Woiewodziny
Braclawskiej.

T O M IV.



W WARSZAWIE 1787.

Nakładem i Drukiem MICHAŁA GRÖLLA,
Księgarza Nadwornego J. K. Mci.

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM
OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND ANATOMY
HARVARD UNIVERSITY


588975-1/4



REIESTR MATERYI

W KSIĄZCE DOZORCY FABRYK

ZNAYDUJĄCEY SIĘ.

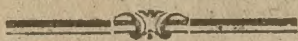

	<i>karta</i>
Powinności dla Dozorcy fabryk	- - 5
Inwentarz magazynu Fabrycznego	<i>dalej.</i>
Percepta y expens z magazynu fabrycznego	9
Proby wzięte z funta żelaza	- <i>tamże</i>
O rzemieślnikach	- - - <i>tamże</i>
O percepcie pieniężney y expensie	- <i>tamże</i>
O dozorze parobków fabrycznych	- 10
O robotach codziennych	- - - 12
O dozorze tartaku	- - - 13

R E I E S T R.

karta.

● grubości belek z proporcji Archite-

ktury powziętey	-	-	13
O wypaleniu cegły	-	-	17
O dozorze pieca wapiennego	-	-	21
O naturze wapna	-	-	22






POWINNOŚCI

DLA

DOZORCY FABRYK.



Funkcya ta rowney wierności y pilności potrzebuie, iak y wszystkie inne, bo uszkodzenie w intratach w wielorakich sposobach tyle przynieść może, ile wszystkie gdy są niedbałe administrowane, a czasem y nierownie więcej, grzebiąc niezdatnie koszt, a przy tym częstokroć gotując grob dla ludzi lub bydła, przez nietrwałość zro-

bioney budowy, niestarownie albo nieumiejętnie postawioney, lub też przez zażycie złych do niey nie wczas sprowadzonych, y źle przyrządzonych materyałow, iako więc doskonała rzeczy znajomość iest naypierwszą powinnością rządcow czym dysponujących, tak nabycie oney iest obowiązkiem naypryncypalnieyszym Fabrycznego, ażeby mógł to, co mieć sobie będzie rozkazano, doskonale y życzliwie dopełniać sam, nie spuszczać się na Rzemieślnikow, których gatunek rzadko kiedy pocziwych okazuje ludzi.

Dozor roboty dzienney pilnie ma być sprawowany, ażeby nikt czasu w robocie próżnym staniem albo inną zabawą nie marnował, żeby powinną robotę podług wymiaru odrobił, y tak iey zadosyć uczynił, ażeby iey poprawiać, albo cale przerabiać nazajutrz nie trzeba było. Taż pilność być ma zachowana, y dla przyjeżdżającej do roboty pańszczyzny, która rzecz każdą zrobić powinna podług ustaw swoich y wymiaru, a za każdy raz przywiezionego piasku, drzewa, cegły, brać od Fabrycznego bilet, poki liku obrocenia powinnych razow nie dopełni, te zaś gdy uści w robocie swojej, ma być puszczony

zaraz włościanin do domu, choćby skończył
zaraz po południu, do żadney dalszey powin-
ności nad ustawę nie pociągając go.

Magazyn swoy w doskonałym ma trzymać
porządku, którego inwentarz dokładnie ma-
jąc spisany, podług formy Tabelli pod liczbą
54. zostający, utrzymywać go będzie zawsze
w regularnym ułożeniu, gatunkami każdą
rzecz złożoną mając, wpisując pod datami
wchodzącą do siebie perceptę, y nie wy-
dając, tylko za memi asygnacyami, które w
książkę zapisane także zaraz być mają.

Na raportach bywać punktualnie Fabry-
czny powinien, dla odebrania powracających
do siebie wydanych tygodniowych biletów
pańszczyźnie, o potrzebie oney (jeżeli ją wi-
dzi) na przyszły opowie tydzień, y co bę-
dzie miał sobie z niey udzielonego z ksiąg
Administratorских wynotuie, ażeby wiedział
zkąd, y wiele każdego dnia ma się iey spo-
dziewać, y za iey uchybieniem którego wi-
nić Administratora na raporcie tygodnio-
wym.

Bilety swoje w liku zawsze 200. mieć pod
zamknięciem swoim powinien, y tyle ich

tylko z sobą brać na fabrykę idąc, ile dnia którego pańszczyzny mieć się z kąd spodziewa.

Na roboty odemnie dysponowane wydając materyał stolarzom, cieślom, kowalom, ślusarzom, y innym w skarbie robiącym rzemieślnikom, żadney rzeczy bez wymiaru doskonałego z abrysu wziętego dać nie powinien, ani kowalom, ślusarzom, żelaza dawać y odbierać bez wagi, y próby pierwszey przy sobie wziętey wiele na iaką rzecz wychodzić go ma, od funta każdey roboty po 3. grosze płacąc. Expens więc całej percepty swoiey zapisując tak regularnie, ażeby nietylko wyrażony w rejestrach był wydatek iakiey rzeczy, ale oraz na co wydana była, y wiele na to wyszło, podobney rejestratury fornę dać się na Tabelli pod liczbą 55. Próby zaś wzięte zapisywane być o-fobno mają, sposobem Tabelli pod liczbą 56. wyrażoną, ażeby gdy się o wielość czego spytam, ukazana być mi mogła zaraz. Podobny porządek nietylko do doskonałego sprawowania funkcyi jest koniecznie należący, ale ieszcze y potrzebny do wiadomości wcześniey, wiele czego przygotować będzie należało do iakiey wyznaczoney w skarbie roboty.

Rzemieślnik każdy ma daną sobie mieć książeczkę, w której najprzód kontrakt jego zapisany być mu ma, a potem y zapłata pod datami wyrażona, jaką y kiedy wybierał, zgubienie zaś iey przez rzemieślnika, traci mu prawo upomnienia się o swoją należytość, kontrakt zaś na drugą przepisany rękę, w Archiwum Ekonomicznym złożony być powinien.

Pieniężna percepta y expens regularne także pod datami ma swoje mieć zapisywanie od Fabrycznego, a żadnemu rzemieślnikowi wypłacać pierwey nie ma, poki robotą w skarbie iey nie zarobi, gdyby zaś na której uskutkowanie przydłuższego czasu trzeba było, przez którą koniecznie rzemieślnik do życia swego potrzebowałby pieniędzy, na ten czas pomiarkowawszy iak długo robić ią może, tygodniami Fabryczny wypłacać mu należące pieniądze będzie, pilnując zawsze, ażeby codzienne roboty iego pomnożenie skarb zabezpieczało, o niezawodności pieniężnego wydatku. Gdyby zaś przez nadebrane pieniądze, lub przez złą od rzemieślnika, a wypłaconą już robotę skarb kiedy miał szkodować, w odpowiedzi będzie z własnych zasług Fabryczny, który za to płaconym zostaje.

ie, ażeby był pilnym krzywdy skarbowey
wszędzie stróżem.

O parobkach y koniach do fabryk służą-
cych pilny dozór mieć Fabryczny będzie,
tak o ich wygodzie, iako y o ich regular-
ności roboty, a nayprzod latem parobkow
wzbudziwszy o godzinie 3ciey, a zimą o 4tey,
po porannych z niemi odmowionych pacie-
rzach, konie ochędożyć każe, nakarmić y na-
poić, które nim ziedzą, każe zamieść parob-
kom słaynię, wozy nasmarować samym się
ochędożnie ubrać y wyieżdżać z niemi na fa-
brykę o godzinie 4tey latem, a zimą o 5tey;
latem więc od godziny 4ty do godziny 9ty
z rana, a po obiedzie od godziny 4ty do 8.
a zimą zrana od 5tey do godziny 11. a po po-
łudniu od 1. do 5tey pracować niemi każe, to
jest: latem y zimą po 9. godzin na dzień ca-
ły, w letni zaś czas w godziny koniom do
spoczynku wyznaczone, gdy ich parobcy
odprowadzą rano, w południe, y w wieczor,
zaraz płachtą zetrzeć z nich pot y proch po-
winni, dać im iść y pić, y spokojnie w słay-
ni lub w cieniu spoczywać pozwolić, do go-
dzin do pracy im wyznaczonych, sami zaś o-
przątnowfszy konie y śniadanie ziadłszy, do
roboty iść mają tey, która im będzie wyzna-

czoną, to jest: albo na pomoc cieślom, grabarzom, mularzom, lub też na inney iakiey usługi sprawowanie, a od godziny 11. do 1. po południu znowu wypocznienie mając sobie pozwolone, powracać do swoich robot mają, y poty te wykonywać, poki czas zaprężenia znowu koni nie nastąpi. Powrociwszy zaś już w wieczor z roboty po nakarmieniu, iak się wyżej rzekło, koni, wozy sam Fabryczny opatrzy, y co się znajdzie zepsutego, zaraz naprawić każe, ażeby nie rannego nie mitrężyło roboty czasu do wyśścia, a po pacierzach z niemi odmowionych wieczornych śrzedz będzie, ażeby żaden parobek nocy w karczmie na hultajstwie nie trawił, ale żeby wszyscy przy koniach nieodstępniemi przez całą noc byli, a o przestępnych ma zaraz donosić zwierzchności, nie stawiając się sam w odpowiedzi skarbowi.

Ciężar na 4. konie zawsze proporcjonalny być ma włożony, cegieł 200. zdaie się być lekkim ciężarem dla 4. koni, gdyż 400. cegieł 1500. funtów ważą powszechnie, co jest wymierzonym ciężarem na 4. konie licząc cegłę iedną po 4 funty.

Zimą parobcy wieczorow na prożnowaniu trawić nie mają, ale przy świetle lampy,

albo siana porczye wiązać, albo sieczkę rznąć, albo koszyki pleść, lub koło wozow, szley, powrozow, opravkę czynić, czego wszyscy-
kiego nieodstępny być Fabryczny strożem,
iako zwierzchność do porządku każdy rzeczy
zawsze y wszędzie potrzebna.

Koni fabrycznych nikt używać na żadną
potrzebę mocy nie ma, a dowiedzione w tey
mierze Fabrycznego przestępstwo, albo do-
browolność, ukarane zostanie.

W czas ślotny koni, do fabryk zażywać
nie należy, bo się ściągają, y z łatwością prze-
cierają, co ich czyni niezdolnemi na długi
czas do dalszey pracy y usługi.

Lulek kurzyć parobkom pozwalać nigdy
nie będzie, dla zapuszczenia strzeż Boże gdzie
ognia, czego pierwszym Fabryczny stawać się
powinien przykładem.

Utrzymywanie w porządku wozow, fani,
kar, taczek, zatoczenie onych codziennie w
wieczor pod szopę, ażeby na ślocie y rosie nie
stały, szpadle, siekiery, rydle, naczynie mular-
skie, po robotach porządnie zebranie, y na
miejscu powinnym od każdego maystra zło-

żenie, jest powinnością dopatrzeć Fabrycznego, a ktoby tego czynić opuścił, za każdy raz po srebrnym groszu ma być mu wytracono z dni jego zarobnych, dla tego nikogo z fabryki puścić Fabryczny nie powinien, poty, poki kaźdey rzeczy porządnie zniesionej nieobaczy.

Ze szkodą wielką byłoby skarbu, gdyby za pomocników przyjmowane od Fabrycznego były dzieci, na nic do dobrej y ciągłej roboty nie zdadne, za którą zawsze w odpowiedzi będzie Fabryczny skarbowi.

Białogłowy do żadney nigdy roboty przy fabryce być użyte nie powinny, y te nawet, które ieść przynoszą, bawić nie dłużej mają, tylko poty, poki rzemieślnicy nie ziedzą, co pilney także exekucyi zaleca się Fabrycznego.

Raporty codzienne być mi mają podawane w wieczor roboty parobkow, y każdego rzemieślnika, z wyrażeniem wiele co y gdzie zrobili, podobnych raportow forma daie się na Tabelli pod liczbą 57.

Tartak że pod dozorem także zostaje Fabrycznego, więc co piątek iedździć powinien dla jego obrachowania, wiele kłód którego

dnia tarł, co wytarł, y czy podług liczby sztuk w sławie wyrażoney, iako jest na Tabelli pod liczbą 58. y 59. a policzywszy tak zrobioną robotę, iako y zostające jeszcze do tarcia kłody, w regestr zapisze, y do podpisu mego na leslyi poda, a perceptę tarcia, balow, łat, opołkow, w regestr swoy mieć będzie zapisany od Pana Gubernatora na tygodniowey leslyi.

Wywóz kłód zimną iaki będzie, na tyle zaświadczenie swoje da Fabryczny Oberstraznikowi, który wzajemnie do percepty iego swoją ręką te wpisze.

Belek grubość z proporcji Architektury powzięta, według szerokości domu y onego długości, że powszechnie zostało nie znajoma, dla tego na Tabelli pod liczbą 60. ją łączę, bez czego ani dach trwały, ani budynek mocny być nigdy nie może.

Tych rzemieślników którzy za dzienne swoje biorą roboty zapłatę, dozór naysilniejszy być ma, ażeby przez niedbalstwo Fabrycznego, dzień nieużytecznie y na samym balamuceniu spędzony, z krzywdą skarbu darmo płacony nie został. Z tych liku są pryncypalnie mularze y ich pomocnicy wiel.

kiedy życzliwej attencyi Fabrycznego potrzebuiaćy, każdy z nich w cudzych kraiach dobry mayster wyrabia 1134. cegieł, co czyni muru półczwarta sążnia kwadratowego, na grubość dwóch cegieł w szerokość kładzionych, drugiey mniej zręczney podobnegoż muru, 3. sążnie na dzień robi, albo 972. cegły wyrobi, do każdych 300. cegieł po korcu wapna potrzebując, nie wprzód tedy płaceni zostawać powinni, aż tyle ich wyrobią, dla czego każdemu maystrowi na dzień po tyle zwieść cegły należy, wiele wyrobić ma, za co dopiero zapłatę roboty dzienney wziąć powinien, do każdego maystra dodać się pomocnik ieden, a gdy materiały są odległe, to po dwu mieć ich maia, na sążeń zaś muru kwadratowego kubicznego 4600. cegieł się liczy.

Strycharz y cegielnia iest iednym z naypotrzebnieyszych attencyi Fabrycznego celem, bo od iego roboty zły lub dobrej, moe cała murow zawisła, strycharz więc iest ieden ze wszytskich rzemieślnikow, który moze nie zdatnym zrobić koszt naywiększy, y ieszcze okazyą wielorakiego niešťczęścia, czego żeby się uchronić, należy naypilniey doglądać roboty strycharza. Cegła gdyby by-

ła mocna y trwała, powinna być nayprzód do niey glina w swoim gatunku dobrze y wiadomie wybrana, tłusta y marglu w sobie nie mająca, co chcąc tym lepiej poznać serwaserową wodą, probuią ją tym sposobem, iak się u mnie praktykuie. Glina choćby naylepsza była, gdy nie uleżała, gdy mrozem zwarzona nie została, słabą zawsze robić będzie cegłę, dla tego czas iey kopania iest Styczeń y Luty, w których miesiącach przygotować należy na całą letnią robotę. Stopa kubiczna gliny daje 18 cegieł y ćwierć, z formy tey, iaka iest w skarbie, do której wielości przylewa się puł stopy kubiczney wody, a do sążnia ziemi, 31 stop kubicznych piasku wysypuie się, te porcyę wszystkie, każdy dobry rzemieślnik wiedzieć koniecznie powinien, bo bez tego nic nigdy dobrze y doskonale umieć y zrobić nie potrafi, raz więc wymierzywszy wiele do pewney porcyi gliny, przylać y wysypać czego należy, raz wraz dobrze robić będzie, y przypadkowi nic nie podda. Fabryczne. Inu też także ta wiadomość iest koniecznie potrzebna, dla rozeznania umiejętności strycharza, y nauczania iego, gdy postrzeże defekt y nieregularność w robocie iego,
zawsze

zawsze niemal wszędzie pospolity w naszym kraju, gdy umiętności rzemiosł w prostych ludziach są bez innej żadnej nauki, tylko przez sukcesyję spadkową dzieci po oycu szczególnie nabyte, te więc robot niedostateczność dźwignąć koniecznie Fabryczny powinien, a każdej rzeczy mając znościomość, zabezpieczać skarbowi pewność swego dozoru.

Wypalenie cegły jest także niemniejszy strycharza umiętnością, w której postrzeższy Fabryczny w pierwszym wypaleniu pieca defekt, dalszy zaraz zabronić roboty powinien strycharzowi, y zaraz donieść o tym skarbowi, zapobiegając dalszy szkody jego, przez stratę gliny dobrze uprawnej, drzew źle spalonych, y w czasie roboty nie trwałey murów kosztownych.

W cudzych krajach jeden strycharz 8 tysięcy a najmniej 7 tysięcy za godzin w dniu 13 wybić potrafi, a 13 ludzi w cegielni za 16 dni pięćkroćstotysięcy wybijają cegły. Ten przykład mało co tu służyć może, gdzie w strycharzach niemasz chęci zebrania uczciwego dla żony y dzieci majątku, tylko zarobienia sobie kilka groszy na wódkę co-

dziennie, w której topi pamięć ofierocenia
 żonę y dzieci, y ich rostawienia w ubo-
 stwie przy wyżebranym chlebie; takowy
 więc oyciec czy wart jest tego imienia, ła-
 two każdy wnieść sobie może.

Cegły wielkość ma być długości calow
 13. szerokości calow 8. grubości calow 4.

Dachowka wielka ma mieć długości ca-
 low 12. szerokości calow 9.

Dachowka mała ma mieć długości calow
 10. szerokości calow 7.

Cegła na kominy ma być długości calow
 8. szerokości calow 4. a grubości calow 2.
 ta zaś ma być na tę potrzebę zawsze nie pa-
 lona zażywana.

Cegła na posadkę ma mieć 10 calow dłu-
 gości, 5. calow szerokości, a połtrzecia ca-
 la grubości, więc iej 90. sztuk płasko ukła-
 danych służeń zajmuje, a na kant zaś gdy
 zostanie kładziona, 180 sztuk potrzeba.

Do zwyczajnych izb. kwadratowa na po-
 sadkę robi się cegła po 6. 8. lub 9. cali, dru-

gą robią jeszcze mocniejszy po 8. 6. lub 4. cale w kostkę, rowny rozmiar mającą. Rzymianie używali na ciągłego muru wyrobienie trzyciokątnej cegły, po 12 cali z każdego boku mającej, a półtora cala grubości, każdy więc wniesć może, że te mury nie rozwietwiał się większą miały przez ich związaną.

Robota zimną dachówki być ma powłoczną frycharza, bo w izbie ciepłej siedząc, ma do tego całą sposobność, czego dopatrzyć kakże Fabryczny powinien.

Do 100. tysięcy cegły 18. sążni dREW wychodzić powinno, które zwiezione zimną być mają na trzech piecow wypalenie, y złożone w szopie pod kluczem Fabrycznego do czasu roboty iestiennej.

Cegły robienie całe lato zaprzętać frycharza ma, a w pogodne czasy ją robią; 12. godzin iest dostateczne do iey wyschnięcia po wybiciu iey z formy. Jeżeliby zaś zbyt palące słońce dnia którego było, na ten czas wykładając ją na powietrze, piaskiem posypywać należy, ażeby zbyt prędko nie schła, boby się padała, coby ją nieużyteczną na nic zrobiło.

Od początku Września w cegielni palenie cegły zaczynać się powinno z całoletniej oney roboty.

Gruz do brania pozwolony nikomu być nie ma, bo ten wywożąc na groble, y na gościńcach niskie miejsca zasypując, nayzdarnieyszą y nymocnieyszą zrobi drog naprawę, dla tego iesienią y zimą parobcy wywozić go mają karami, pod które gdy się zdarzy potrzeba zaprzęganía kiedy po parze komi dla wywozu piasku, gliny, gruzu, wapna, rozbierać ich trzeba, biorąc 3 pieśzych ludzi z pańszczyzny do liku potrzebnych parobków do wozów.

Pieca wapiennego dozór iest także w obowiązku Fabrycznego, co rownie gruntowney iego potrzebuie znościomości, żeby koszt y tu daremny dla skarbu nie był.

Wapno iest dwóistego gatunku, kamienne y ziemne; pierwsze dla tego tak się zowie, że się z kamieni pali; drugie dla tego, że z ziemi się kopie nakształt gliny białey będącey, którą klinami w wielkich sztu-kach kopiąc doślawiaią, iedno y drugie ma równe przymioty, zawsze po wypaleniu y

zgaśzeniu leżąc długo na powietrzu otwartym, traci swoją moc przez ten pospolity przymiot wapna, y własność jego, że wciągając w siebie ustawicznie powietrze zwane *aer fixus*, które przez pierwsze palenie wypędzone z niego zostało, żeby więc tak zepsute wapno chcieć do czego użyć, trzeba by go powtórnie palić, y dopiero używać.

Drugi przymiot wapna jest ten, że świeżo palone jest najmocniejszy, dla tego, że mało jeszcze w siebie ma wciągniętego powietrza, iak się wyżej go nazwało *Aer fixus* co go psuie, czemu zapobiegając należy go palić zawsze, w małych coraz częściej, y świeże zaraz używać, albo go też grzebać w dołach przykrytych, tamujących mu komunikacyi z powietrzem.

Wapno zaś do wyprawy y sztukateryi zazywać się mające użyte, przegniłe być ma, dla tego na podobne użycie nietylko w dołach chowane być powinno, ale i jeszcze y wodą zalane, ażeby ze 6. miesięcy tak się uleżało, idźmyż teraz do palenia iak go sposobu.

Piec otwarty zrobiony być ma z kamieni, a potym ziemia wapienna trozkę przeschła w nim układana, pomiędzy którą wtykają się świece tak zwane długie wółkie drewna, dla zrobienia luftow y łatwości przecięcia iey wskroś ogniem, iak wierzch iey zielenić znacznie, znakiem iest dopalającego się wapna, co chcąc tym bardziey doświadczyć, probują tym sposobem, noż w środek wapna palonego wsadzają, gdy kamyczki czuć się daią, znakiem to iest, że nie dogaszone wapno; gdy się czyisty noż wyimuie, to znać że wody w nim wiele iest wlanej, a gdy przy nożu przylepione wapna części znajdują się, dopiero na ten czas za cale dobrze zgaszone być uznane powinny, albo też wzięty kawałek z pieca, y zgaszony z łatwością to ukazać może. Na wypalenie pieca o 40 korcach wapna, 12 fur chłopskich drewn wystarcza, po wypaleniu zaś gdy zgaszone zostanie, kratkować go do użycia należy.

Wapno po wypaleniu połowę, lekszym się staie iak iest w ziemi po wypędzeniu z niego powietrza.

Piasiek naygrubszy do mieszanія z wapnem do roboty użyty być powinien, bo y to moc czyni murow.

Gdy się w Warszawie wapno kupuje galerami, zakopują go, każdy z nich ma powłócznie 18. łasztów, w każdym po 60. beczek, łaszt, ten zaś iak do czasu różnie się płaci, cena jednak iego powłócznie jest 50 złotych.

Te są wszystkie Fabrycznego usług obowiązki, które tracie będą zawsze w nadgrodzie te imię, iak prędko wierność, pilność, exekucya rozkazow, życzliwość y regularność, isłoty ich poznawać nie da. Te zaś przymioty postrzeżone od zwierzchności, zabezpieczać dopiero mu będą wdzięczność, którey uchylać nikt nigdzie nie waży się, gdzie ozdobną cnotę widzi, y siebie szacować rozkazującą, naypoważniejszy zwierzchności.

Budo

Zamki
Pawłowski
higijne.
Zamki Zelażne

Naczynie Żelazne Rzemieślnicze.					Naczynie Drewniane.										Do Budowli służące rzeczy.																																						
Pily.	Swi- dry.	Dłuta	Młoty	O- szardy	Tarcice.					Bale.					Mar- mur.																																						
Tracik.	Popręczne.	Wielkie.	Mniejże.	Szpadle.	Błachy z podziałami.	Lancuchy	Kliny.	Moryki.	Czopy.	Idrągi.	Młochy	Dębowa.	Cypryflowe.	Sosnowe.	Lipowe	Jesionowe	Olizowe.	Bukowe.	Popręczne.	Powzdłużne.	Kadzie.	Władarka.	Cebryki.	Szale.	Wozy.	Taczki.	Kary.	Sanie.	Czarny.	Biały.	Nogi.	Kafie.	Narozniki.	Kotony.	Drzwi	Okna.	Furtowania	Zamki Żelazne.	Zamki powlekane mo- żężne.	Okucia do Drzwi.	Okucia do Okien.	Okucia do Okienic.	Klamki.	Gips.	Wapno.	Dachowka	Cegła.	Poładzki.	Szkieł.	Gonity.	Ołow.	Kreyda.	Farby.
s z t u k i.																																																					
Kor- ce.																																																					
Ty- fiace.																																																					
Tafle.																																																					



Regestratura y Proba Zelaza rozchodu u Kowalow y Slusarzów.

Czas.			Imiona Rzemieslnikow.	Co robił.	Wiele na to wziął.			Wiele na to Wyszło.			w Ciężkiej robocie na 100 Funtów Upału Funtów 40.	Na Grubej robocie na 100 Funtów Upału Funtów 10.	Na robocie Slusarskiej na 100 Funtów Upału Funtów 15.			Otrącenie na jakie potrzeby Upału.			Aktualność do oddania przez Rzemieslnika.		
Rok.	Mie- siące.	Dzień.			Ka- mie- nie.	Fón- ty.	Fón- ty.	Ka- mie- nie.	Fón- ty.	Fón- ty.			Ka- mie- nie.	Fón- ty.	Fón- ty.	Ka- mie- nie.	Fón- ty.	Fón- ty.	Ka- mie- nie.	Fón- ty.	Fón- ty.
				Na Zamki		150			100					15			15			140	
		15	Kasper Slusarz	—																	
			Szyna na Koło	—																	
			Sztab pod drągi u karet	2																	
			Szrub	12																	
			Kopa Szynalow	—																	
			Na okucie Wozu z kołami y wszystkimi potrzebami	—	6																
			Na okucie Kar 4ro Konnych	—	6	20															
			Na zrobienie Podkow bez Ufnalow.	20	1	20															
			Na zrobienie Siekier Ciesielskich.	6	—	36															
			Na zrobienie Bosakow do Ognia	5	1	20															
			Kopa Ufnalow	—	—																
			Kopa Cwiczekow	—	—																
			Para Ofi zelaznych	—	—																
			Para Blach na Ofi drewniane	—	—																
			Para Buxow	—	—																
			Para Ryhew	—	—																
			Para Busztynkow	—	—																
			Para Wyrwantow	—	—																
			Para Cybantow	—	—																
			Para Kurczab	—	—																
			Sworzeń	—	—																
			Para Łancuchów do Krzyżownic	—	—																
			Para — do Lufni	—	—																
			Para Łancuchów do Naszelnik	—	—	12															
			Para Obręczy do pobicia beczek	—	—	6	21														



Ustalenie, jak wiele na dzień jeden wytrzeć się powinno kłód do jakiej roboty.				Lik wycierających się sztuk z kłody jednej.					Opułkow od każdej kłody, w jakiegokolwiek robocie 2.	Wyrahowanie wiele na dzień jeden wytrzeć się powinno na inne robotę na Tartaku.					Opułki.
w Tarcicach.		w Balach	w Łatach.		Tarcice.		Balów	Łaty.		Tarcice.		Balów	Łaty.		
Półtora calowych kłód 3.	Calowych kłód 2.	3 calowych kłód 4ry.	Półtora calowych kłód 2½.	Calowych kłód 2.	Półtora calowych 7.	Calowych 9.	Balów 3 calowych 4ry.	Półtora calowych 26.	Calowych 30.		Półtora calowych 17½.	Calowych 18.	Balów 16	Półtora calowych 65.	Calowych 60.


BAŁE	TARCICE	TARCICE	ŁATY	ŁATY	Opulki do domow
na Posadzki podłożenie	Półtora calowe na posadzki y pułapy zwierchnie na drzwi y lamperye.	calowe na Stolarskie y Cieielskie roboty na sufity, niżey szafy.	Półtora calowe do pobicia dachow podgonty y dachowki.	calowe na lifztwy do obicia Stolarskiej roboty.	zwyczajnych, Holendersni, staien na ściśle, parkany y różne gospodarskie potrzeby


Jeżeliby zaś oprócz kłód sosnowych, inne kłody tarte były; tedy gdy tych uftanowy liku wytarcia nie ma opisaney, przeto takowe kłody, iako nie często tarte bywają, tak sposob takowey roboty dozorewi pilnemu oddać się Pifarza fabrycznego, a wielość wyszłych kłód do tarcia, y z nich sztuk wytartych zapisane być powinno w Regeſtraturze codzienney, podług rozliniowania na gatunek takiej roboty.

[illegible]

Tabella grubości Belek y poprzecznych Belek w proporcyi ich długości.

Grubość Belek od 3ch stop, do 3ch stop zachowana			Poprzecznych Belek grubość od 3ch stop, do 3ch stop rachowana.		
<i>Długość.</i>	<i>Szerokość</i>	<i>Wysokość.</i>	<i>Długość.</i>	<i>Szerokość.</i>	<i>Wysokość.</i>
12 Stop.	10 Calow.	12 Calow.	9 Stop.	4 Calow.	6 Calow.
15	11	13	12	5	7
18	12	15	15	6	8
21	13	16	18	7	9
24	14	18	21	8	10
27	15	19	24	9	11
30	16	21	27	10	12
33	17	22	30	11	13
36	18	23			
39	19	24			
42	20	25			

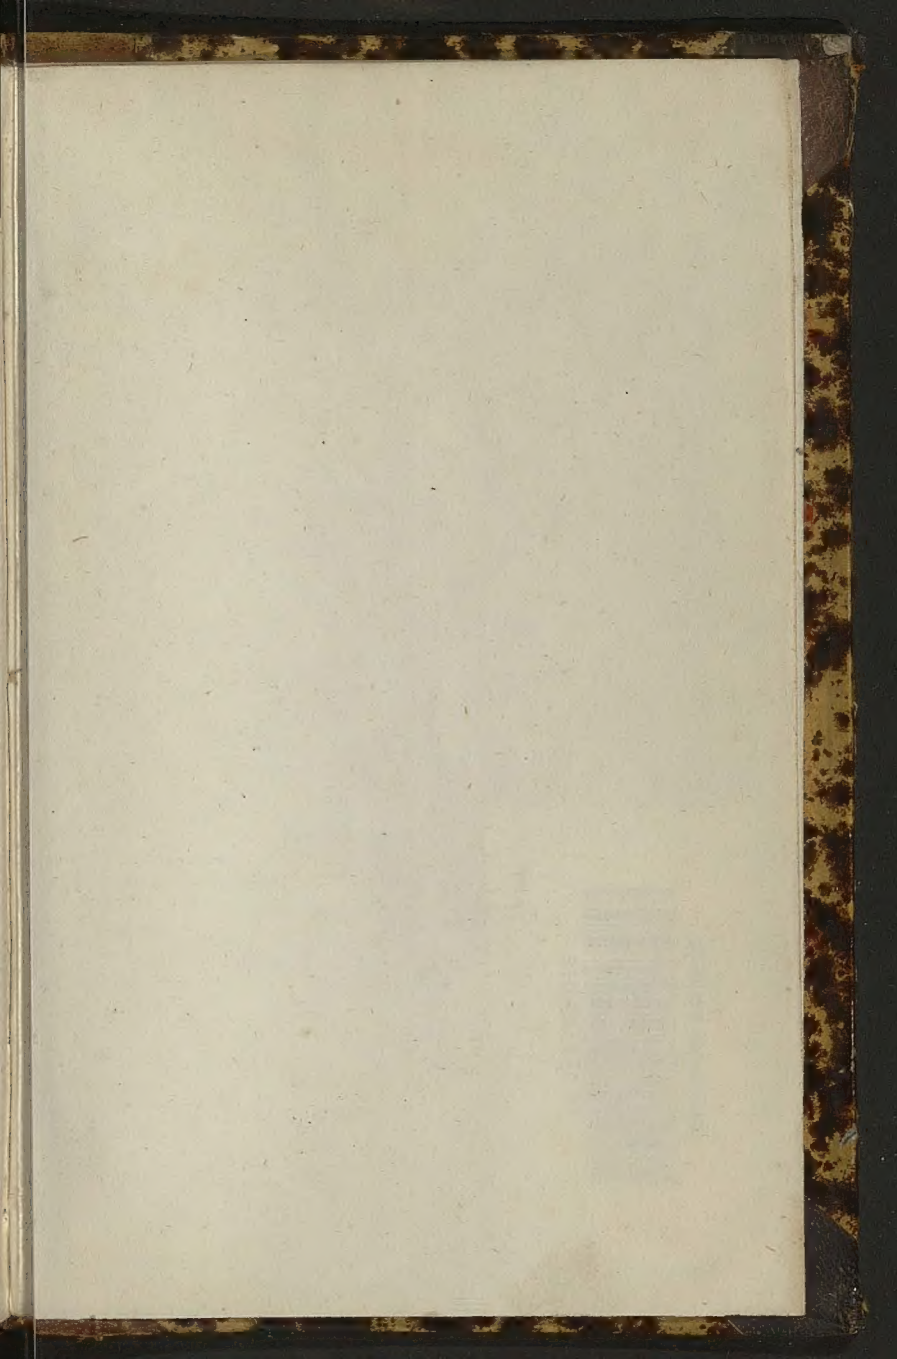

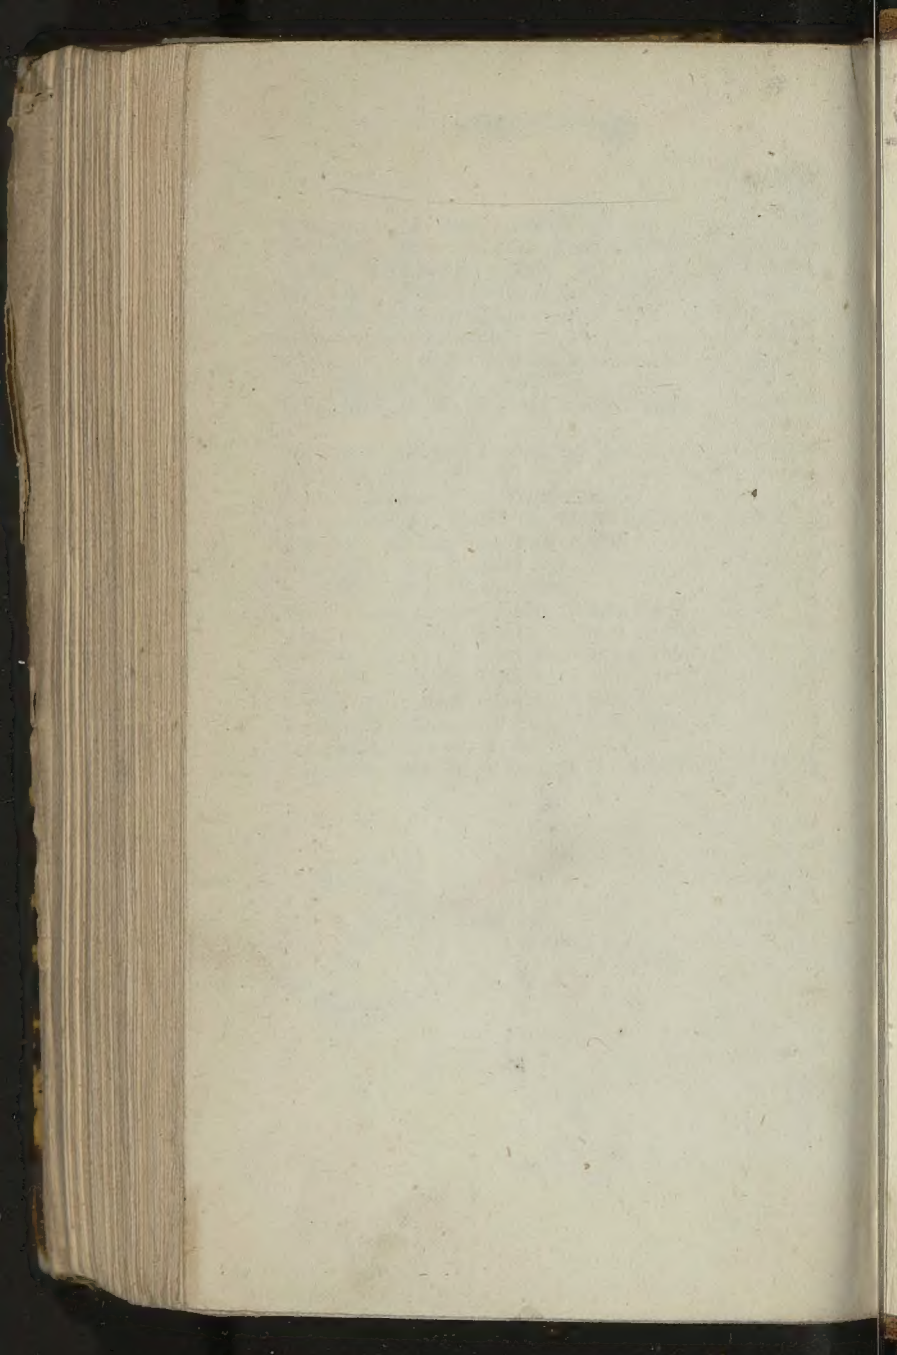

30.194

JK bl 119/3

200.

14/V 84

Biblioteka Jagiellońska



stdr0015195

